

# CAMALOT™ & CAMALOT™ ULTRALIGHT

## RÜCKRUF AKTION

### FREIWILLIGER RÜCKRUF CAMALOT™ & CAMALOT™ ULTRALIGHTS / AUFRUF ZUR SICHERHEITÜBERPRÜFUNG

**Salt Lake City, Utah (April 13, 2016)** - Black Diamond Equipment, Ltd., hat in Zusammenarbeit mit der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) eine freiwillige Rückrufaktion /einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung gestartet. Betroffen sind Camalots™ und Camalot™ Ultralights (Klemmgeräte mit Zugspannung), aufgrund der Möglichkeit, dass manche Geräte Herstellungsfehler aufweisen und bei der Verwendung versagen könnten, was schwere oder tödliche Verletzungen zufolge haben kann.

Dieser Rückruf betrifft Camalots™ aller Grössen (.3 bis #6), die zwischen dem 18. Mai 2015 und dem 9. März 2016 hergestellt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5133 und 6067 aufweisen. Dieser Rückruf betrifft ausserdem Camalot™ Ultralights aller Grössen (.4 bis #4), die zwischen dem 10. November 2015 und dem 4. März 2016 hergestellt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5309 und 6061 aufweisen. Die Modellnummern der verschiedenen Grössen sind weiter unten aufgelistet.

Bei einem sehr kleinen Prozentsatz der Camalots™ und Camalot™ Ultralights besteht die Möglichkeit, dass die Achsen, die die Klemmsegmente mit dem Mittelsteg verbinden, nicht ordnungsgemäss vernietet sind. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät nicht voll belastbar ist oder dass es beim Einsatz auseinander fällt.

Es sind keine Unfälle bekannt. Dennoch hat sich Black Diamond im Interesse der Kundensicherheit dazu entschlossen, eine freiwillige Rückrufaktion /einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung gestartet.

Wenn Sie Camalots™ oder Camalot™ Ultralights besitzen, die von diesem Rückruf betroffen sind, möchte Black Diamond Sie dazu auffordern, deren VERWENDUNG UMGEHEND EINZUSTELLEN und sie anhand des nachfolgenden Prüfverfahrens zu überprüfen. Sollten sie die Überprüfung nicht bestehen, wenden Sie sich an Black Diamond, um Ihre Camalots™ und Camalot™ Ultralights kostenfrei ersetzen zu lassen.

## VON DER RÜCKRUF AKTION BETROFFENE PRODUKTE:

### CAMALOTS™



Size	Style Number
.3	262103
.4	262104
.5	262105
.75	262107
#1	262110
#2	262120
#3	262130
#4	262140
#5	262150
#6	262160

### CAMALOT™ ULTRALIGHTS



Size	Style Number
.4	262164
.5	262165
.75	262167
#1	262171
#2	262172
#3	262173
#4	262174

## PRODUKTIDENTIFIKATION:

**Camalots™:** Geräte, die zwischen dem 18. Mai 2015 und dem 9. März 2016 gefertigt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5133 und 6067 aufweisen, sind von diesem Rückruf betroffen.

**Camalot™ Ultralights:** Geräte, die zwischen dem 10. November 2015 und dem 4. März 2016 gefertigt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5309 und 6061 aufweisen, sind von diesem Rückruf bet-

Der vier- oder fünfstellige Herstellungscode befindet sich an der nach unten zeigenden flachen Kante eines der äusseren Klemmsegmente des Camalot™ oder Camalot™ Ultralight.

### CAMALOT™

Herstellungscode



Nur Geräte mit einem Herstellungscode von 5133 bis 6067 sind vom Rückruf betroffen. Wenn Sie ein Camalot™ besitzen, das von diesem Rückruf betroffen ist, führen Sie das nachfolgende Prüfverfahren durch.

### CAMALOT™ ULTRALIGHTS

Herstellungscode



Nur Geräte mit einem Herstellungscode von 5309 bis 6061 sind vom Rückruf betroffen. Wenn Sie ein Camalot™ Ultralight besitzen, das von diesem Rückruf betroffen ist, führen Sie das nachfolgende Prüfverfahren durch.

## PRODUKTÜBERPRÜFUNG:

Wenn Ihre Camalots™ oder Camalot™ Ultralights die oben beschriebenen Kriterien erfüllen, überprüfen Sie die Seitenlaschen und die Nieten an den Enden der Achsen auf beiden Seiten des Klemmgeräts.



Camalot™



Camalot™ Ultralight

WENN AUF BEIDEN SEITEN SEITENPLATTEN VORHANDEN SIND UND ALLE ACHSENENDEN RICHTIG GEFORMT SIND:

**OK**

Nicht an Black Diamond zurücksenden



Camalot™



Camalot™ Ultralight

WENN EINE SEITENLASCHEN FEHLT, VON HAND ENTFERNT WERDEN KANN, ODER WENN EIN ENDE DER ACHSEN NICHT RICHTIG GEFORMT IST:

**NICHT VERWENDEN**

An Black Diamond zurücksenden

**OK**

**ZURÜCKSENDEN**